

# 单通道热工表

## XSF 系列

### 使用说明书



为了您的安全, 在使用前请阅读以下内容

#### ■ 注意安全


- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝, 请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方。

#### ⚠ 警告

- 周围温度为50℃以上时, 请用强制风扇或冷却机冷却, 但是, 不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表, 为了避免用户接近电源端子等高压部分, 请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故, 请在外围设置适当的保护电路, 以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

#### ■ 外形尺寸图


外形尺寸图:

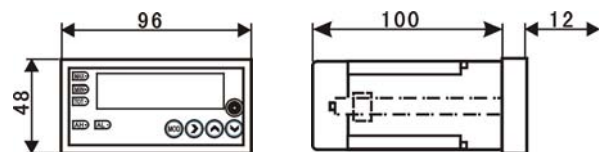

开孔尺寸图:




#### ■ 接线图

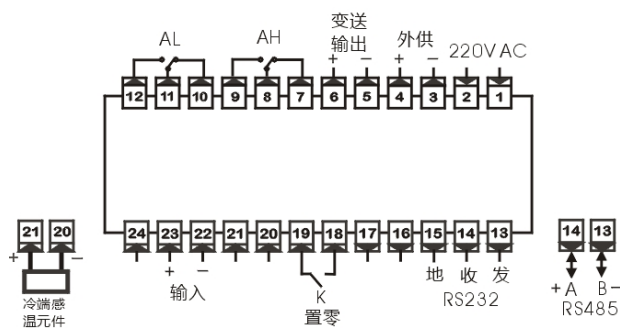

① 只有热电偶输入时, 需要装冷端感温元件, 其它输入信号则不装。


XSF07

#### ■ 输入接线图

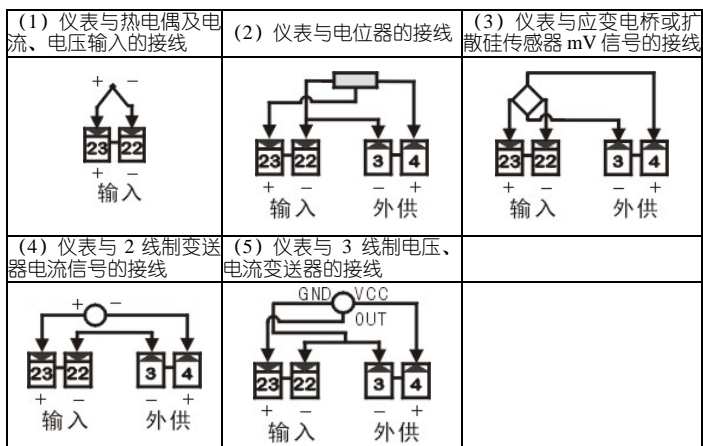

#### ■ 设置

##### 1 面板及按键说明

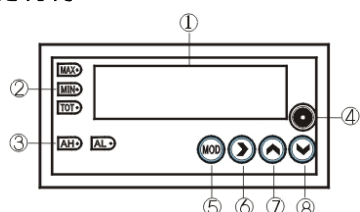

名称	说明
显示窗	①显示窗 ● 显示测量值 ● 在参数设置状态下, 显示参数符号、参数数值
显示内容指示灯	②显示内容指示灯 ● MAX: 峰(最大)值 ● MIN: 谷(最小)值 ● TOT: 未使用
报警显示灯	③报警显示灯 ● 各报警点的报警状态显示
操作键	④设置键 ● 测量状态下, 按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态 ● 在设置状态下, 显示参数符号时, 按住 2 秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态
	⑤左键 ● 在测量状态下, 按键可清除峰值 ● 在设置状态下: ① 调出原有参数值 ② 移动修改位
	⑥确认键 ● 在测量状态下, 按键可切换显示峰值 ● 在设置状态下, 存入修改好的参数值
	⑦增加键 ● 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
	⑧减小键 ● 在测量状态下, 按键 2 秒以上可清零、清除峰值 ● 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

##### 2 参数一览表

▶ 第一组参数 报警及密码

符号	名称	内容	地址	取值范围
RH	AH	第 1 报警点设定值	00H	-19999~20000
RL	AL	第 2 报警点设定值	01H	-19999~20000
oR	oA	密码	02H	0~9999
RLo1	ALo1	第 1 报警点报警方式	03H	注 1
RLo2	ALo2	第 2 报警点报警方式	04H	注 1
HYA1	HYA1	第 1 报警点灵敏度	05H	0~19999
HYA2	HYA2	第 2 报警点灵敏度	06H	0~19999

▶ 第二组参数 测量及显示

符号	名称	内容	地址	取值范围
incH	incH	输入信号选择	10H	0~12
in-d	in-d	显示小数点位置选择	11H	注 2
u-r	u-r	量程下限	12H	-19999~20000
F-r	F-r	量程上限	13H	-19999~20000
in-A	in-A	零点修正值	14H	-19999~20000
Fi	Fi	满度修正值	15H	0.5000~1.5000
FLtr	FLtr	数字滤波时间常数	16H	1~20
LI	LI	冷端补偿系数	17H	0.0000~2.0000

符号	名称	内容	地址	取值范围
dPu	dpu	测控速度选择	18H	注 4
At	AT	显示更新速率	19H	1~300
cLrS	cLrS	置零断电记忆许可	1CH	注 3
cLrL	cLrL	置零范围	1DH	0~20000
Fbc	Fbc	峰谷值、最大最小值功能	1EH	0~2
FH	FH	峰、谷值判断门限	1FH	0~20000

▶ 第三组参数 变送、通讯等

符号	名称	内容	地址	取值范围
oP	oP	变送输出信号选择	20H	注 5
bc	bc	变送输出方式选择	21H	注 6
bA-L	bA-L	变送输出下限	22H	-19999~20000
bA-H	bA-H	变送输出上限	23H	-19999~20000
Add	Add	仪表通讯地址	24H	0~99
bAud	bAud	通讯速率	25H	注 7
Pro	Pro	通讯方式选择	26H	0~1

注 1: 0~3 顺序对应 ---SH 到 ---L 的 4 种报警方式。

注 2: 0~4 顺序对应 0.0000, 00.000, 000.00, 0000.0, 00000.

注 3: 0 对应 OFF, 1 对应 ON。

注 4: 0~4 顺序对应 20 次/秒、50 次/秒、100 次/秒、200 次/秒、300 次/秒。

注 5: 0~2 顺序对应 .4-20、.0-10、.0-20

注 6: 0~2 顺序对应 . . . . .5、. . . . .F、. . . . .C

注 7: 0~3 顺序对应 4800,9600,19200,38400

#### 3 参数设置方法

仪表的参数被分为若干组, 每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。

进入设置状态后, 若 1 分钟以上不进行按键操作, 仪表将自动退出设置状态, 密码 oR 自动清零。

##### 3.1 报警参数的设置方法

- ① 在测量状态下, 按住设置键 2 秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示 RH
- ② 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修正位
- ③ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值, 将参数修改为需要的值
- ④ 按 键存入修改好的参数, 并转到下一参数 RL
- ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修正位
- ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值, 将参数修改为需要的值
- ⑦ 按 键存入修改好的参数, 并转到下一参数 oR

★ 如果没有报警功能, 则报警参数不开放。在测量状态下, 按住设置键 2 秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示 oR

★ oR 是仪表密码, 如果不需要设置 oR 后的其他参数, 则不要设置密码。在仪表显示 oR 的状态下, 按住设置键 2 秒以上不松开, 退出设置状态

##### 3.2 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时, 可进行密码设置。

- ① 按住设置键 2 秒以上不松开, 直到显示 RH, 按 键切换到参数 oR
- ② 按 键进入修改状态, 在 , , 键的配合下将其修改为 01111
- ③ 按 键, 密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时, 将自动清零。

##### 3.3 其它参数的设置方法

- ① 首先按密码设置方法设置密码
- ② 第 1 组参数因为是密码参数所在组, 密码设置完成后, 按 键可选择本组的各参数
- ③ 其它组的参数, 通过按住设置键 不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第 1 个有效参数的符号
- ④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 键顺序循环选择本组需设置的参数
- ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修改位

⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值, 将参数修改为需要的值

★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 闪烁位应处于末位。

退出设置: 在显示参数符号时, 按住设置键 不松开, 直到退出参数设置状态。

#### ■ 功能相应参数说明

##### 1 测量及显示

仪表测量输入信号, 根据设置的参数内容转换成相应的工程量。这些参数包括:

▶ incH (incH) --- 输入信号选择 下表列出了对应关系

序号	显示符号	输入信号	序号	显示符号	输入信号
0	---H	K	7	-.5u	1V~5V
1	---S	S	8	-.5v	0V~5V
2	---E	E	9	120uv	-120mV~120mV
3	---t	T	10	-.60uv	-60mV~60mV
4	-.4-20	4mA~20mA	11	-.30uv	-30mV~30mV
5	-.0-10	0mA~10mA	12	---Pt	电位器
6	-.0-20	0mA~20mA			

① 电位器适用的阻值范围为 500Ω~10KΩ

▶ in-d (in-d) --- 测量值显示的小数点位置选择

热电偶输入时: 只能选择为 0000.0

其他信号输入时: 根据需要选择

▶ u-r (u-r) --- 量程下限

f-r (F-r) --- 量程上限

这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。对热电偶输入, 与它们无关, 可以不设置。

例 1: 4mA~20mA 输入, 对应 0~1.6000MPa, 则设置上述 4 个参数

incH=4-20 in-d=0.0000  
u-r=0.0000 f-r=1.6000

▶ FLtr (FLtr) --- 惯性滤波常数

用于减小信号不稳定导致的显示值波动, 波动严重时加大设定值。设定值越大, 仪表对阶跃变化相应速度越慢。设置为 1 时, 即没有惯性滤波, 出厂设置为 1。

① 仅测控速度 20 次/秒, 50 次/秒有效。

▶ At (At) --- 显示平均处理次数

当仅设置 FLtr 仍不能克服显示值的波动, 或虽克服了显示值的波动, 但同时 FLtr 设定数值较大导致影响测量速度, 不满足要求时, 可使用平均值滤波功能。例如显示平均处理次数参数设置为 5 时, 则 5 次测量值取平均后再送显示值。

出厂设置为 1。

▶ dPu (dPu) --- 测控速度选择

有 5 种速度选择: 20 次/秒、50 次/秒、100 次/秒、200 次/秒、300 次/秒

##### 2 置零

当仪表应用于压力、拉力、位移的测量时, 往往需要置零功能来及时修正零点的偏移。

实现该功能与下列两个参数相关:

▶ cLrS (cLrS) --- 置零断电保持

设置为 ON 时, 仪表断电时保存断电前的零点偏移修正值, 重新上电后继续有效。

设置为 OFF 时, 不保存断电前的零点偏移修正值, 重新上电后需重新置零。

▶ cLrL (cLrL) --- 置零范围

当置零前的原始测量值小于 cLrL 的设置值时置零功能有效

① 置零操作通过按住 键 2 秒以上不松开, 或外接置零开关闭合并保持 2 秒以上实现。保持 2 秒才有效及 cLrL 参数的目的是防止误操作导致的设备故障。

